

caraukce.cz

Aukce: 2024CA010

BMW Řada 3 325 I TOURING AT

Aukční číslo: 31

Kód: 7521

Vyvolávací cena: 68 000 Kč	Moje cena:	Vydraženo:
----------------------------	------------	------------

VIN	WBAUT7106A373633 cardetect
Výkon (kw)	160
První registrace	2008
První registrace ČR	2019
Zdvihový objem (ccm)	2996
Stav ukazatele km	250811
STK	02/2023
Palivo	benzín
Původ	Individuální dovoz Německo
Barva	červená
Sazba DPH	0%
Umístění vozidla	CarAukce Kolín



Údaje o vozidle

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Mírně zvýšená hlučnost. Nízká hladina chladicí kapaliny. Netěsná vyrovnávací nádobka chladicí kapaliny, po zahřátí motoru vře a uniká chladicí kapalina. Doporučena celková kontrola chladicího okruhu, těsnění pod hlavou válců, případně hlavy válců. Povrchová koroze výfukového potrubí. Doporučena celková kontrola. Převodovka Automatická. Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení. Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost pružin a tlumičů pérování. Odřené lité disky kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý. Skříň karoserie Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, polepena fólií. LP blatník, po opravě laku. LP dveře, po opravě laku. LZ dveře, po opravě. LZ blatník + bočnice, po opravě. Víko zav. prostoru, po opravě laku. Střecha, oděrky, drobné promáčkliny, možná od krupobití. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Vozidlo netopí, doporučena celková kontrola chladicího okruhu. Funkčnost a účinnost klimatizace, nelze vzhledem k nízké vnější teplotě, objektivně posoudit, pravděpodobně nefunkční. Čelní sklo, četné praskliny, doporučena výměna. Chybí přední mlhové světlomety. Přední nárazník, běžná provozní poškození fólie. Poškozená nakládací hrana, provozní poškození fólie. Závady dle předávacího protokolu: svítí závada motoru, poškozený LZ disk kola, poškozený pravý práh, odřená litá kola, oděrky a škrábance po celém voze

Dokumenty

Poznámky: